

Datum	Ref.-Nr.	Modell	
04.06.04	<b>04TV037R1</b>	<b>MBD-MRX1, MBT-MRX1</b>	BC
Beanstandung			IRIS
<b>Netzteilproblem [BERICHTIGUNG 1]</b>			211F

## SYMPTOM



Nach dem Ausschalten des Geräts spricht der Media Receiver manchmal nicht an.

## URSACHE

Zeitweise funktioniert das 3,3-V-Schaltnetzteil nicht richtig.

## ABHILFE

- Zur Überprüfung des Problems die Ausgangsspannung an dem mit L103 verbundenen Anschluss von C118 messen. Normalerweise beträgt diese Spannung 1,7 V anstatt 3,3 V im Fehlerfall. Für die Messarbeit braucht die Schutzplatte des A2 Boards nicht entfernt zu werden.
- **R107** "10k 1/10W" auf dem A2 Board ausbauen.

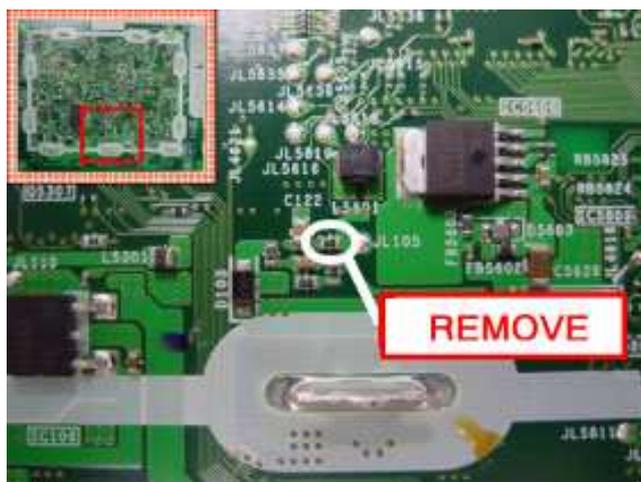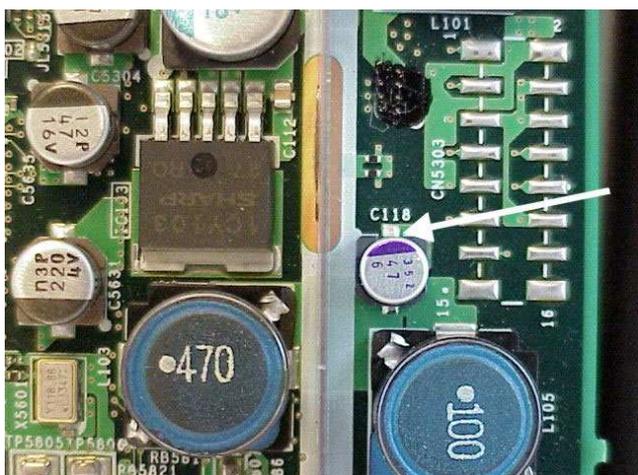

## BETROFFENE SERIENNUMMERN

MBD-MRX1	4000001~4001284
MBT-MRX1	4000001~4001834

Flag	Symptom-code	ET-Nummer	Bauteil	Abteilungs-code	Platine	Fehler-code	Reparatur-code	Anz.	<b>MRX1</b>
1	211F		R107	SYS	A2	Y	J	1	